


- Ricostruzione scuci-cuci del paramento per una fascia media di 50 cm a cavallo della lesione
- ==

Ristilatura armata dei giunti di malta


PROSPETTO DI PALAZZO MERLATO
SU PIAZZA DEL POPOLO –SCALA 1100

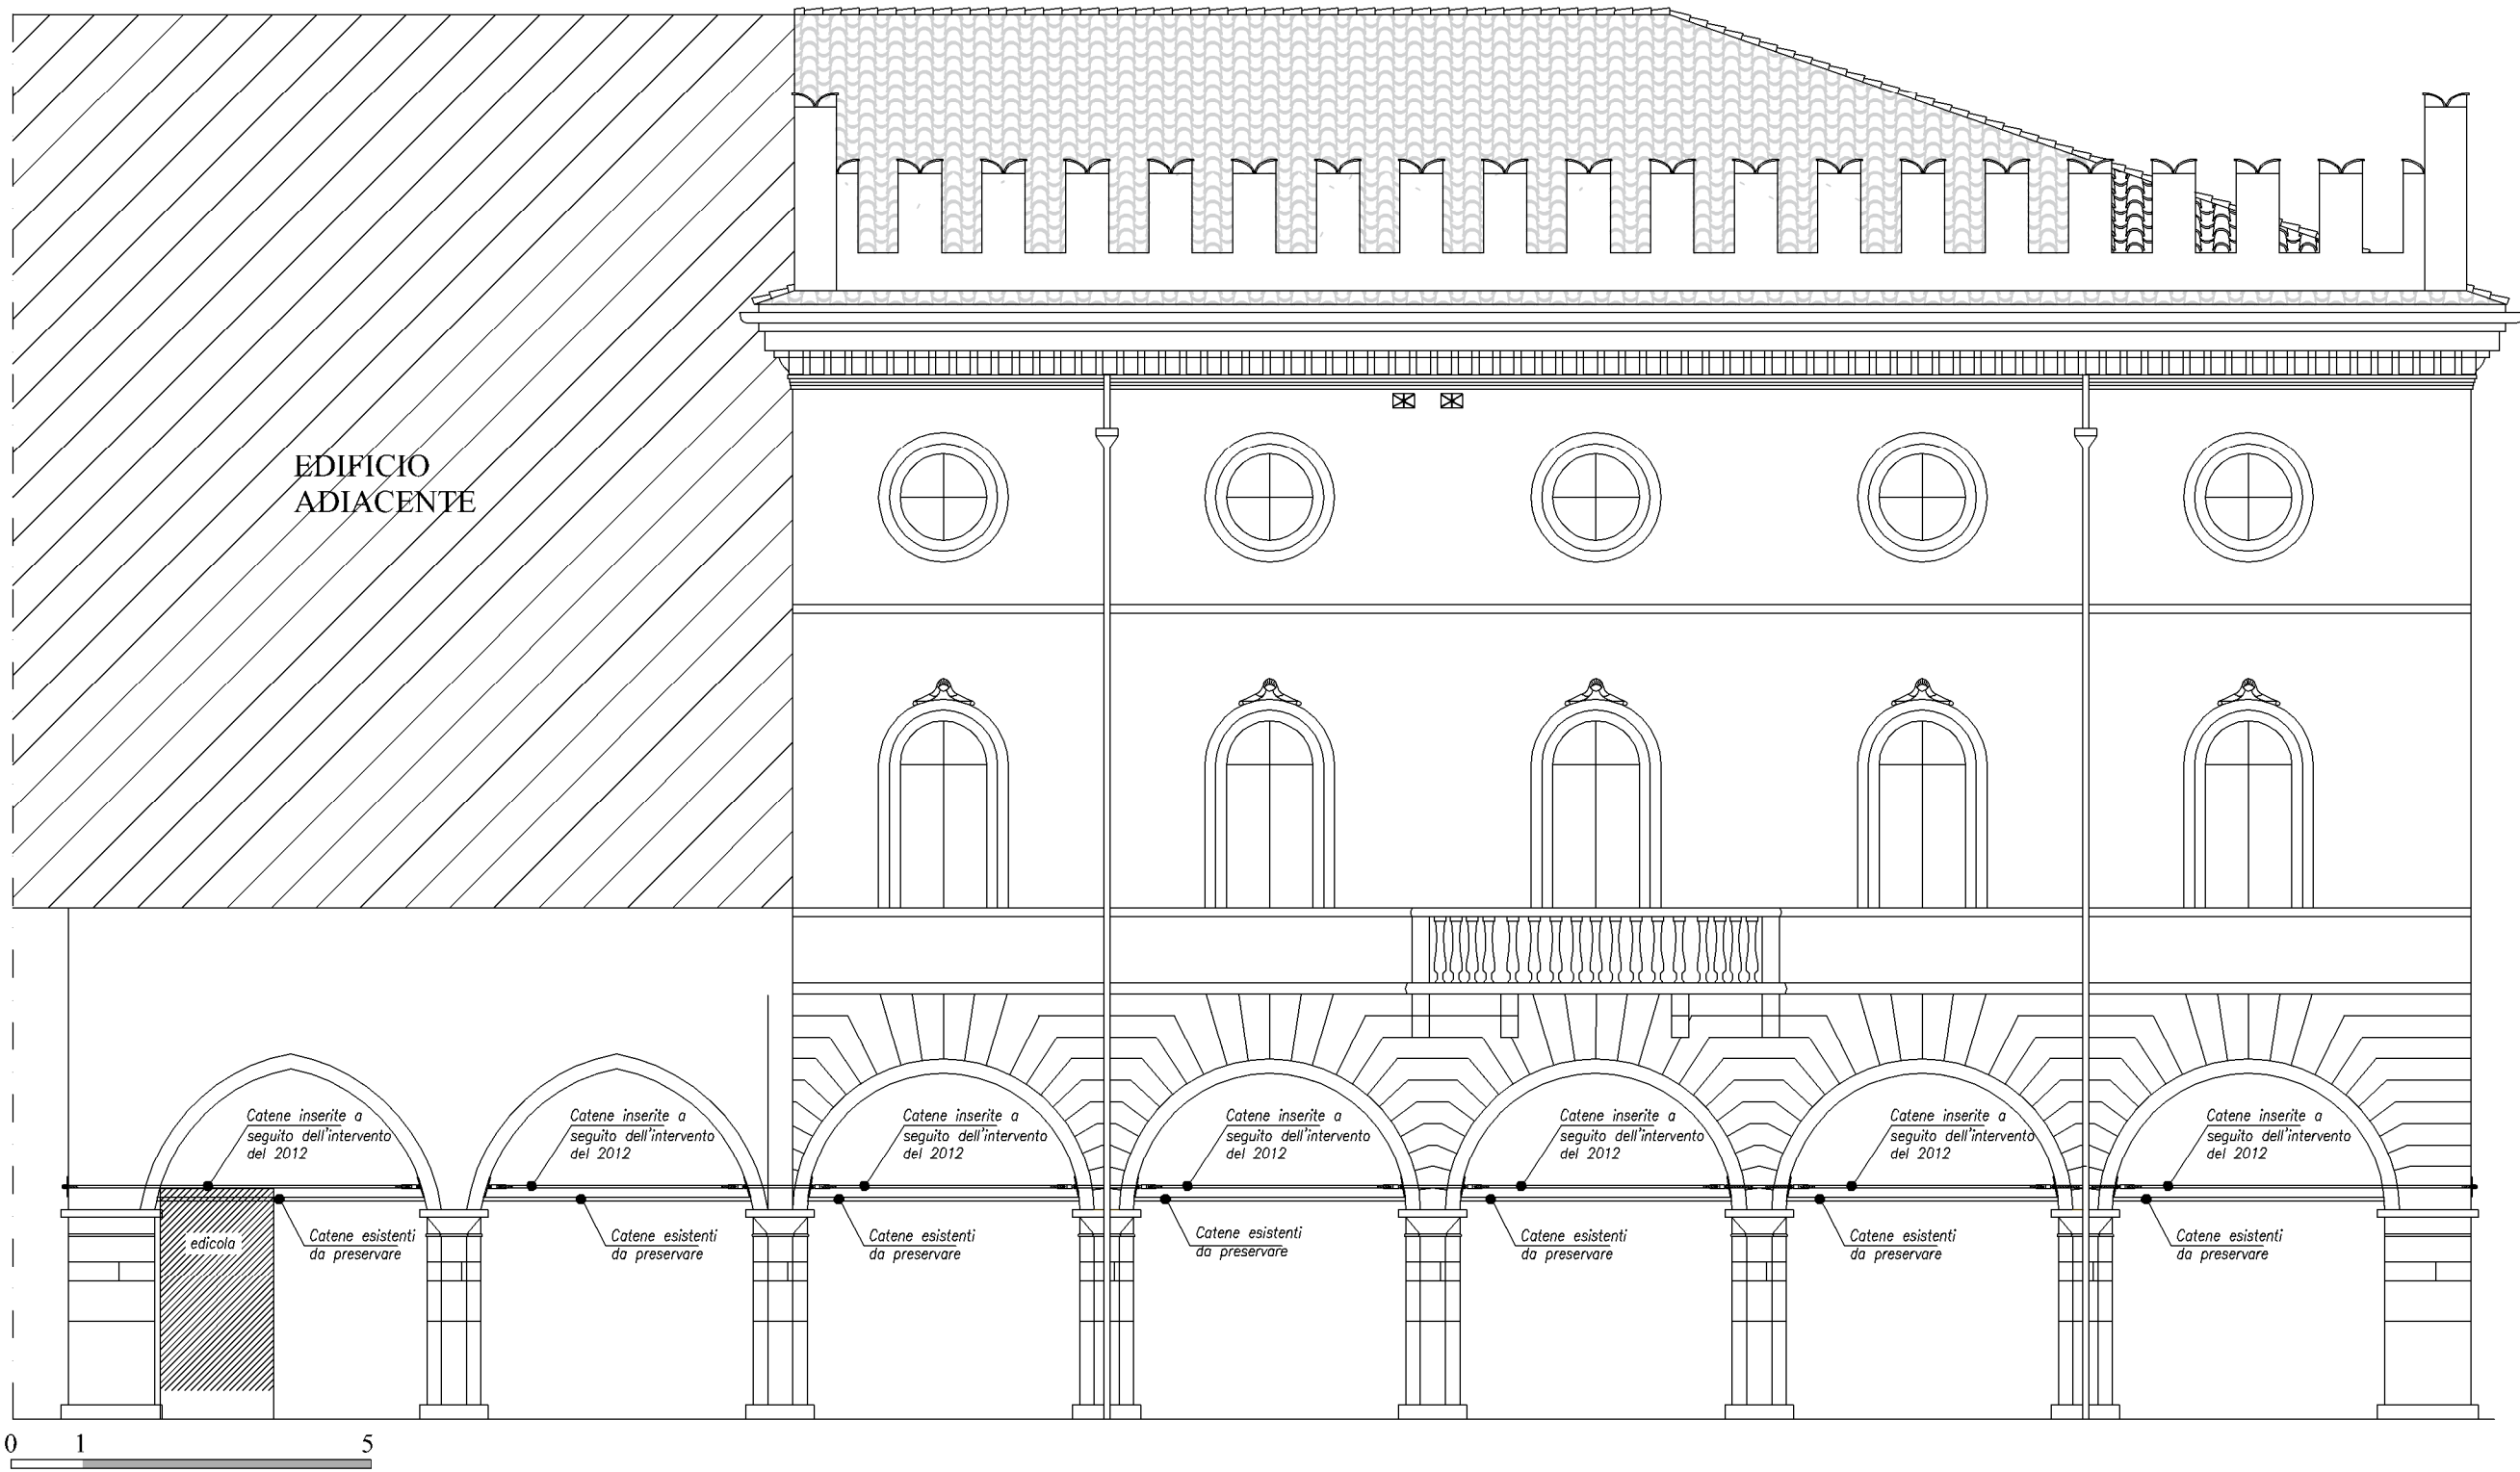


PROSPETTO DI PALAZZO MERLATO
SU PIAZZA DELL'AQUILA–SCALA 1100




PROSPETTO DI PALAZZO MERLATO
SU VIA SANTI MURATORI–SCALA 1100

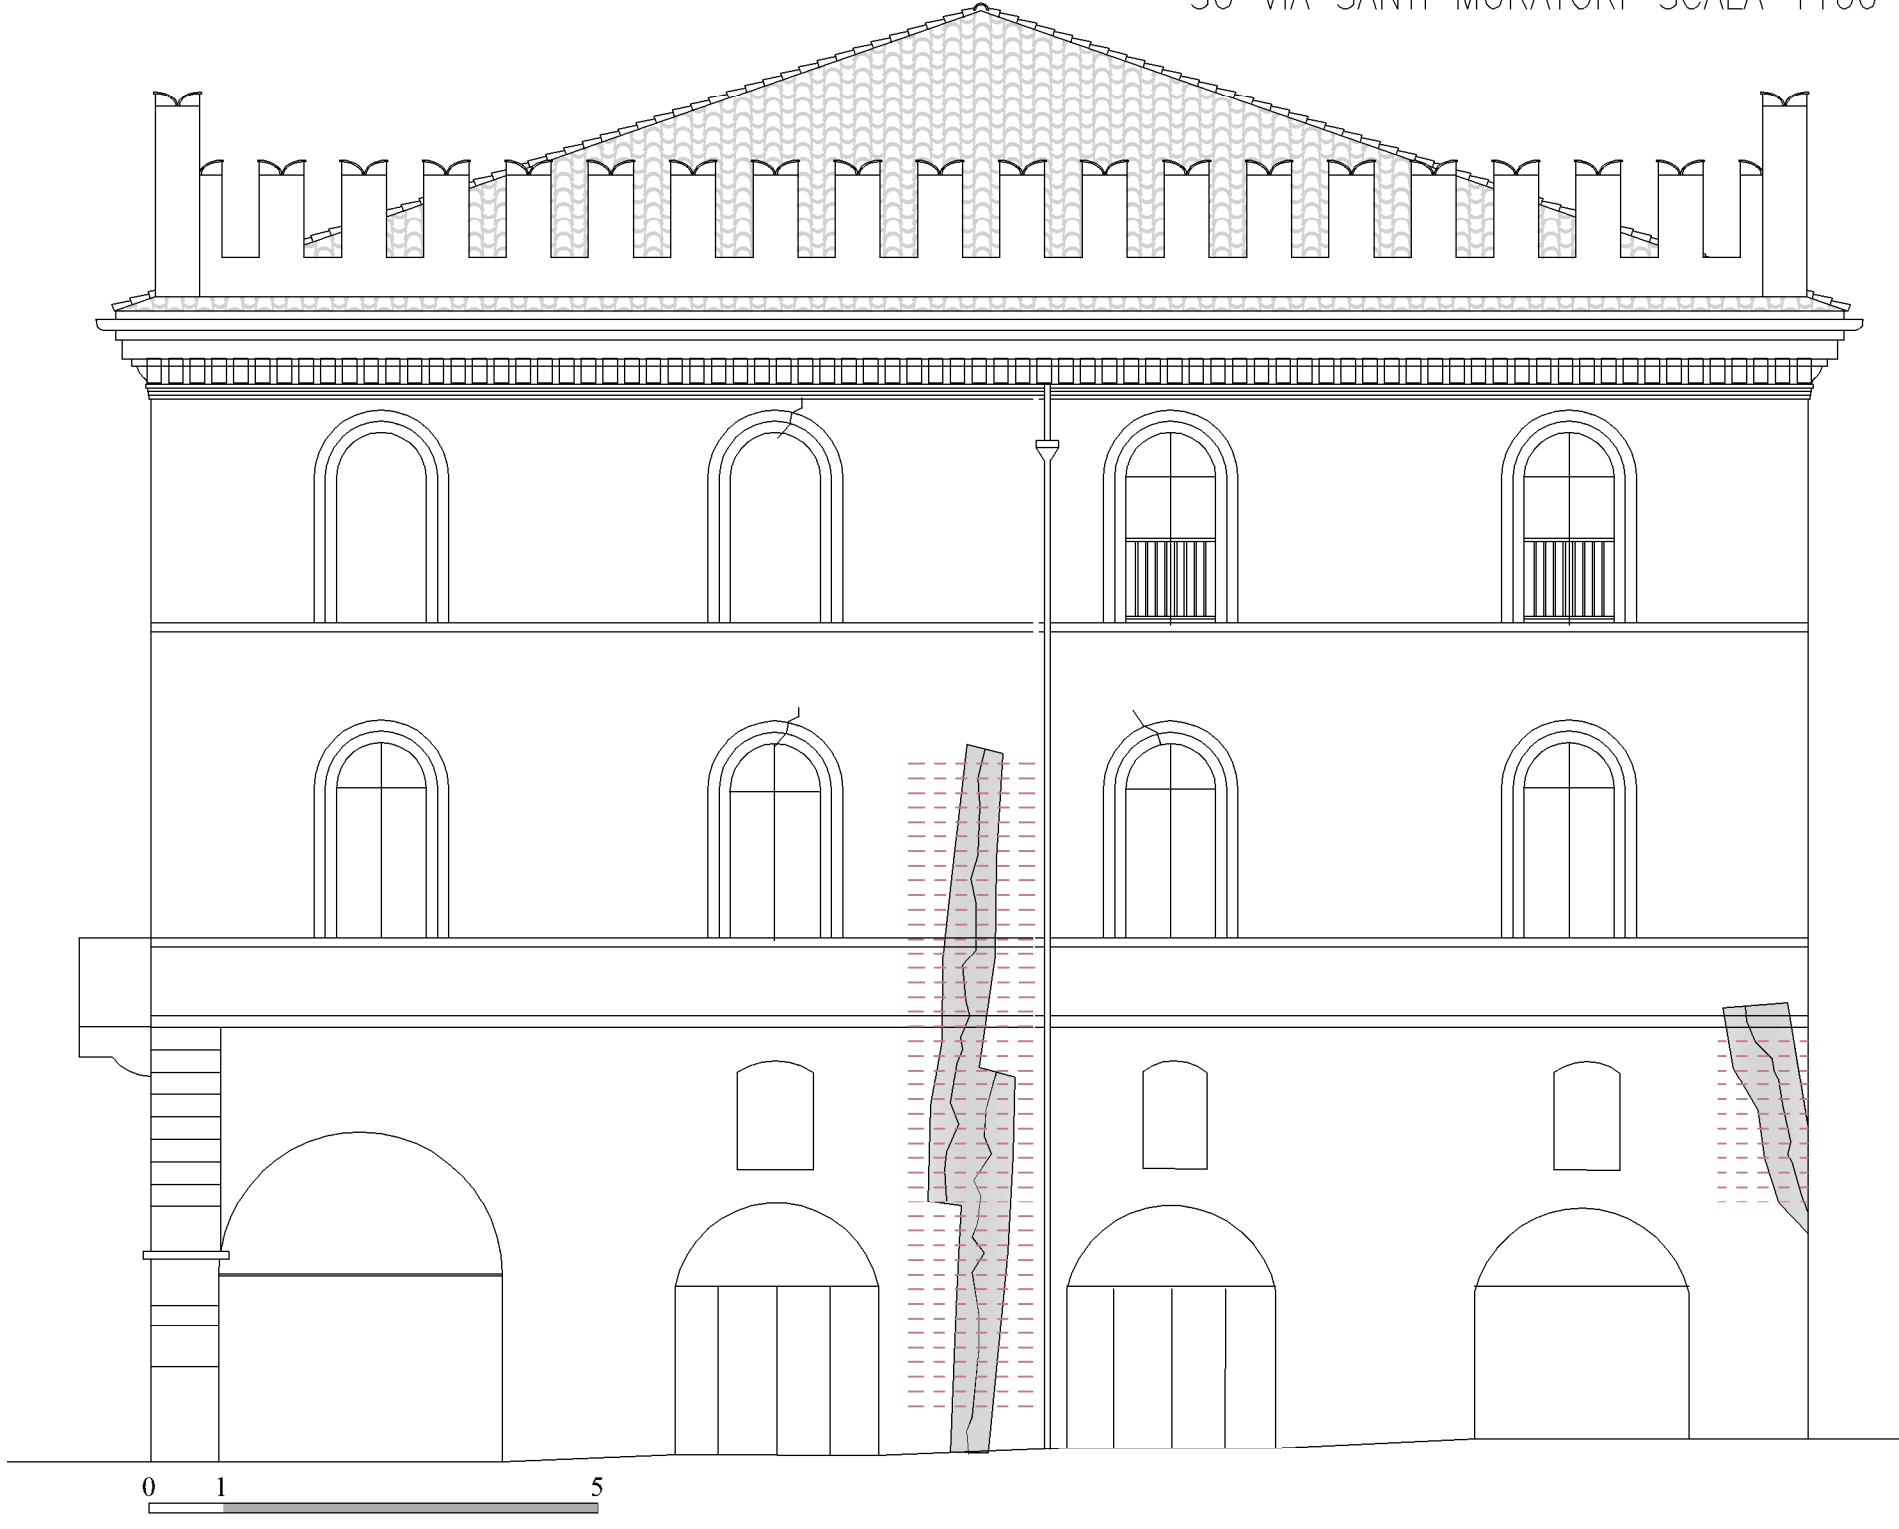


PALAZZO MERLATO
SEZIONE 2–2–SCALA 1100

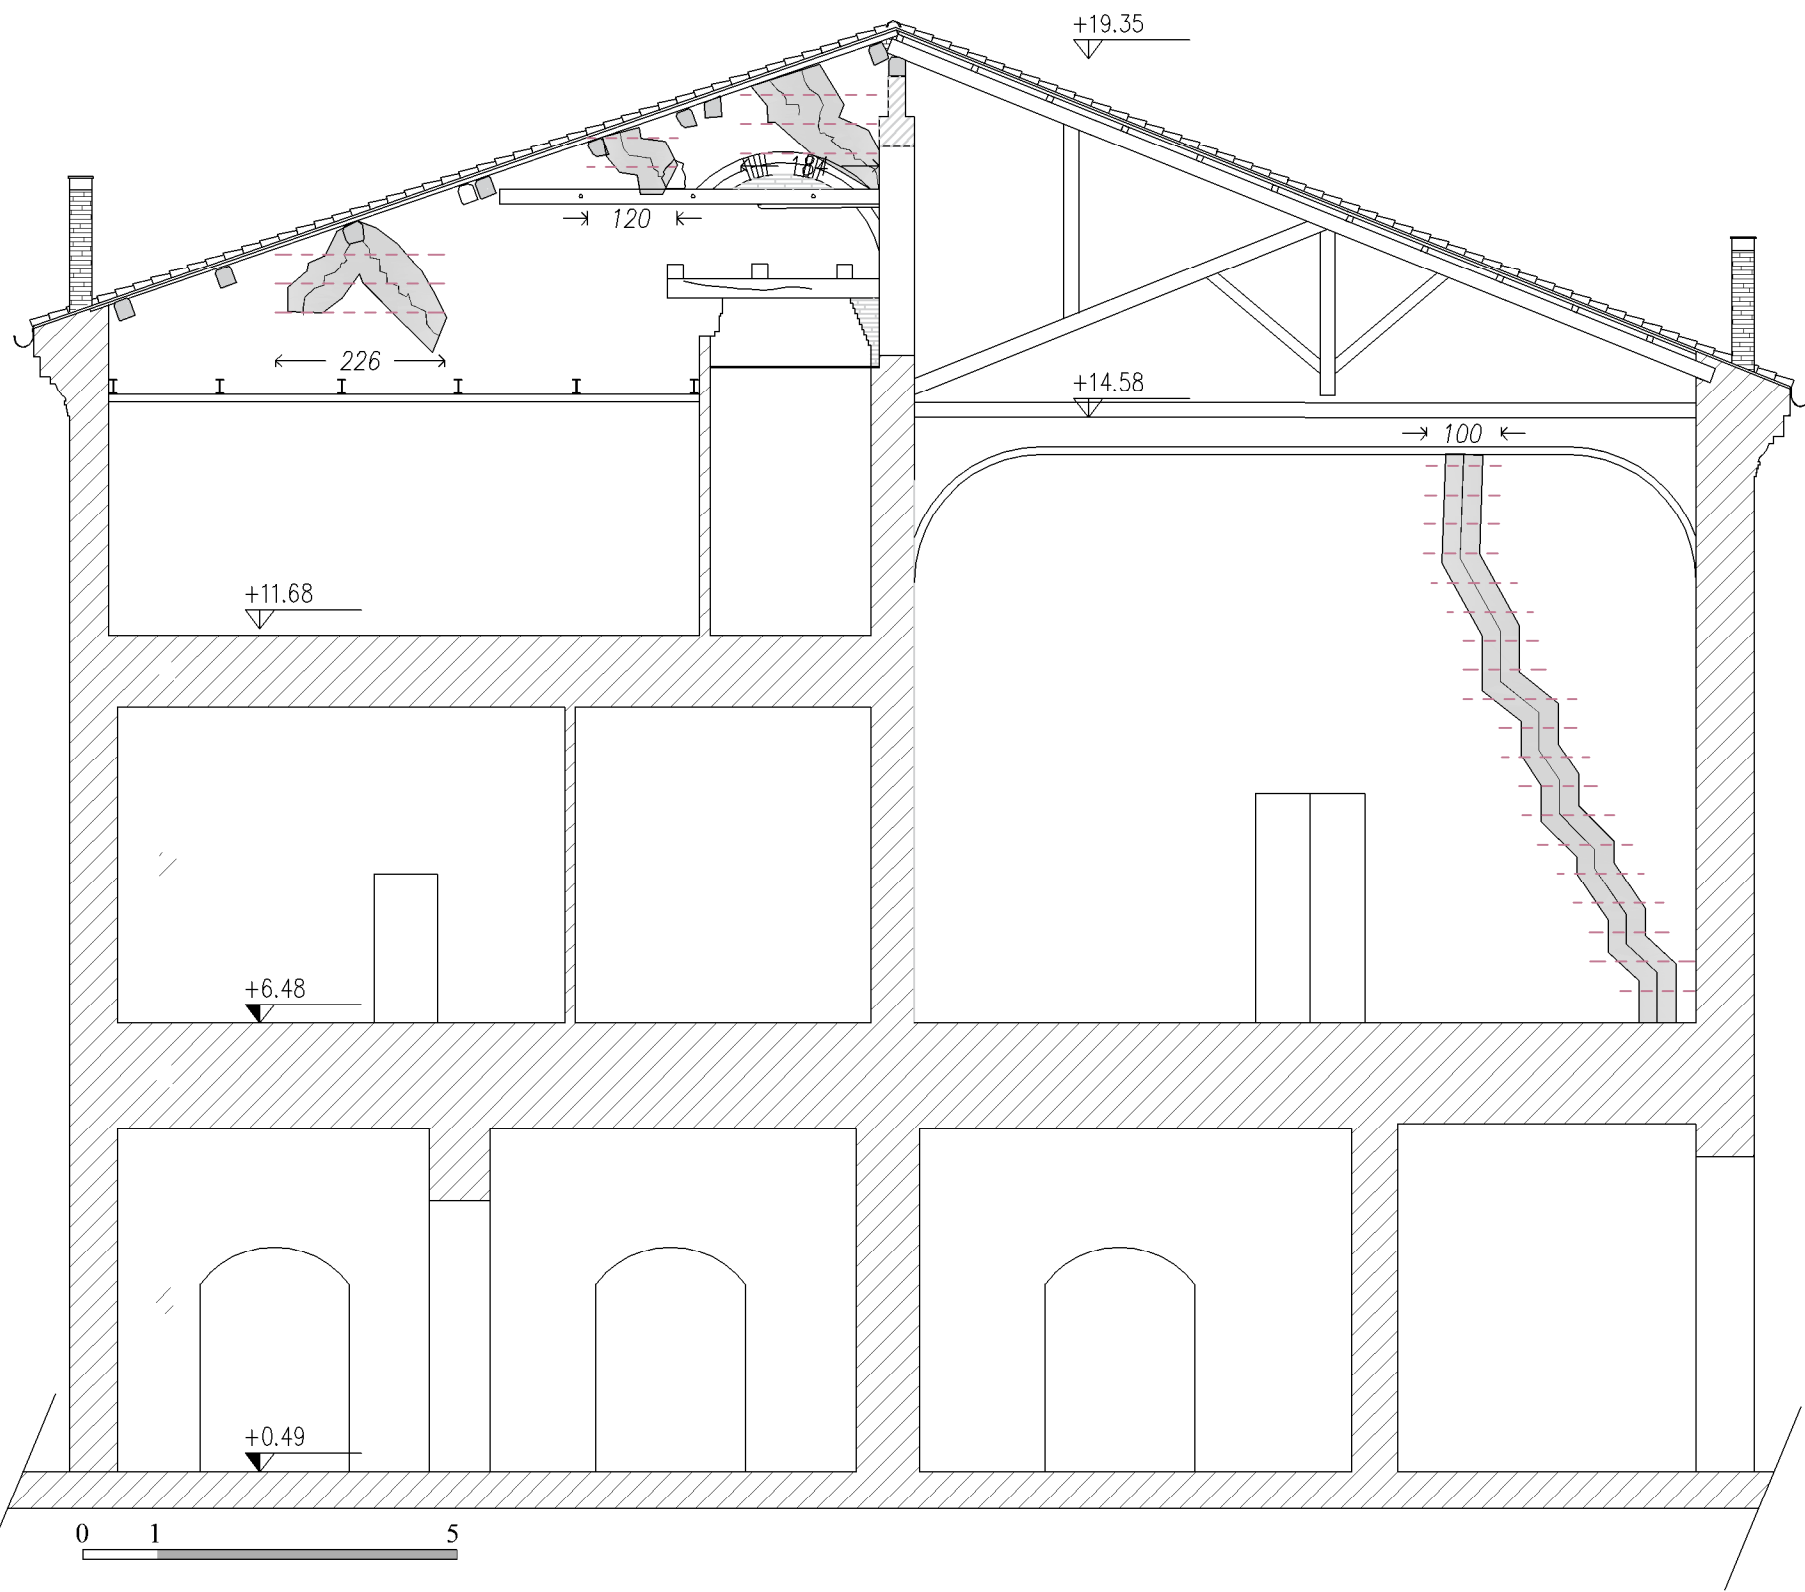

PALAZZO MERLATO
SEZIONE 3–3 –SCALA 1100

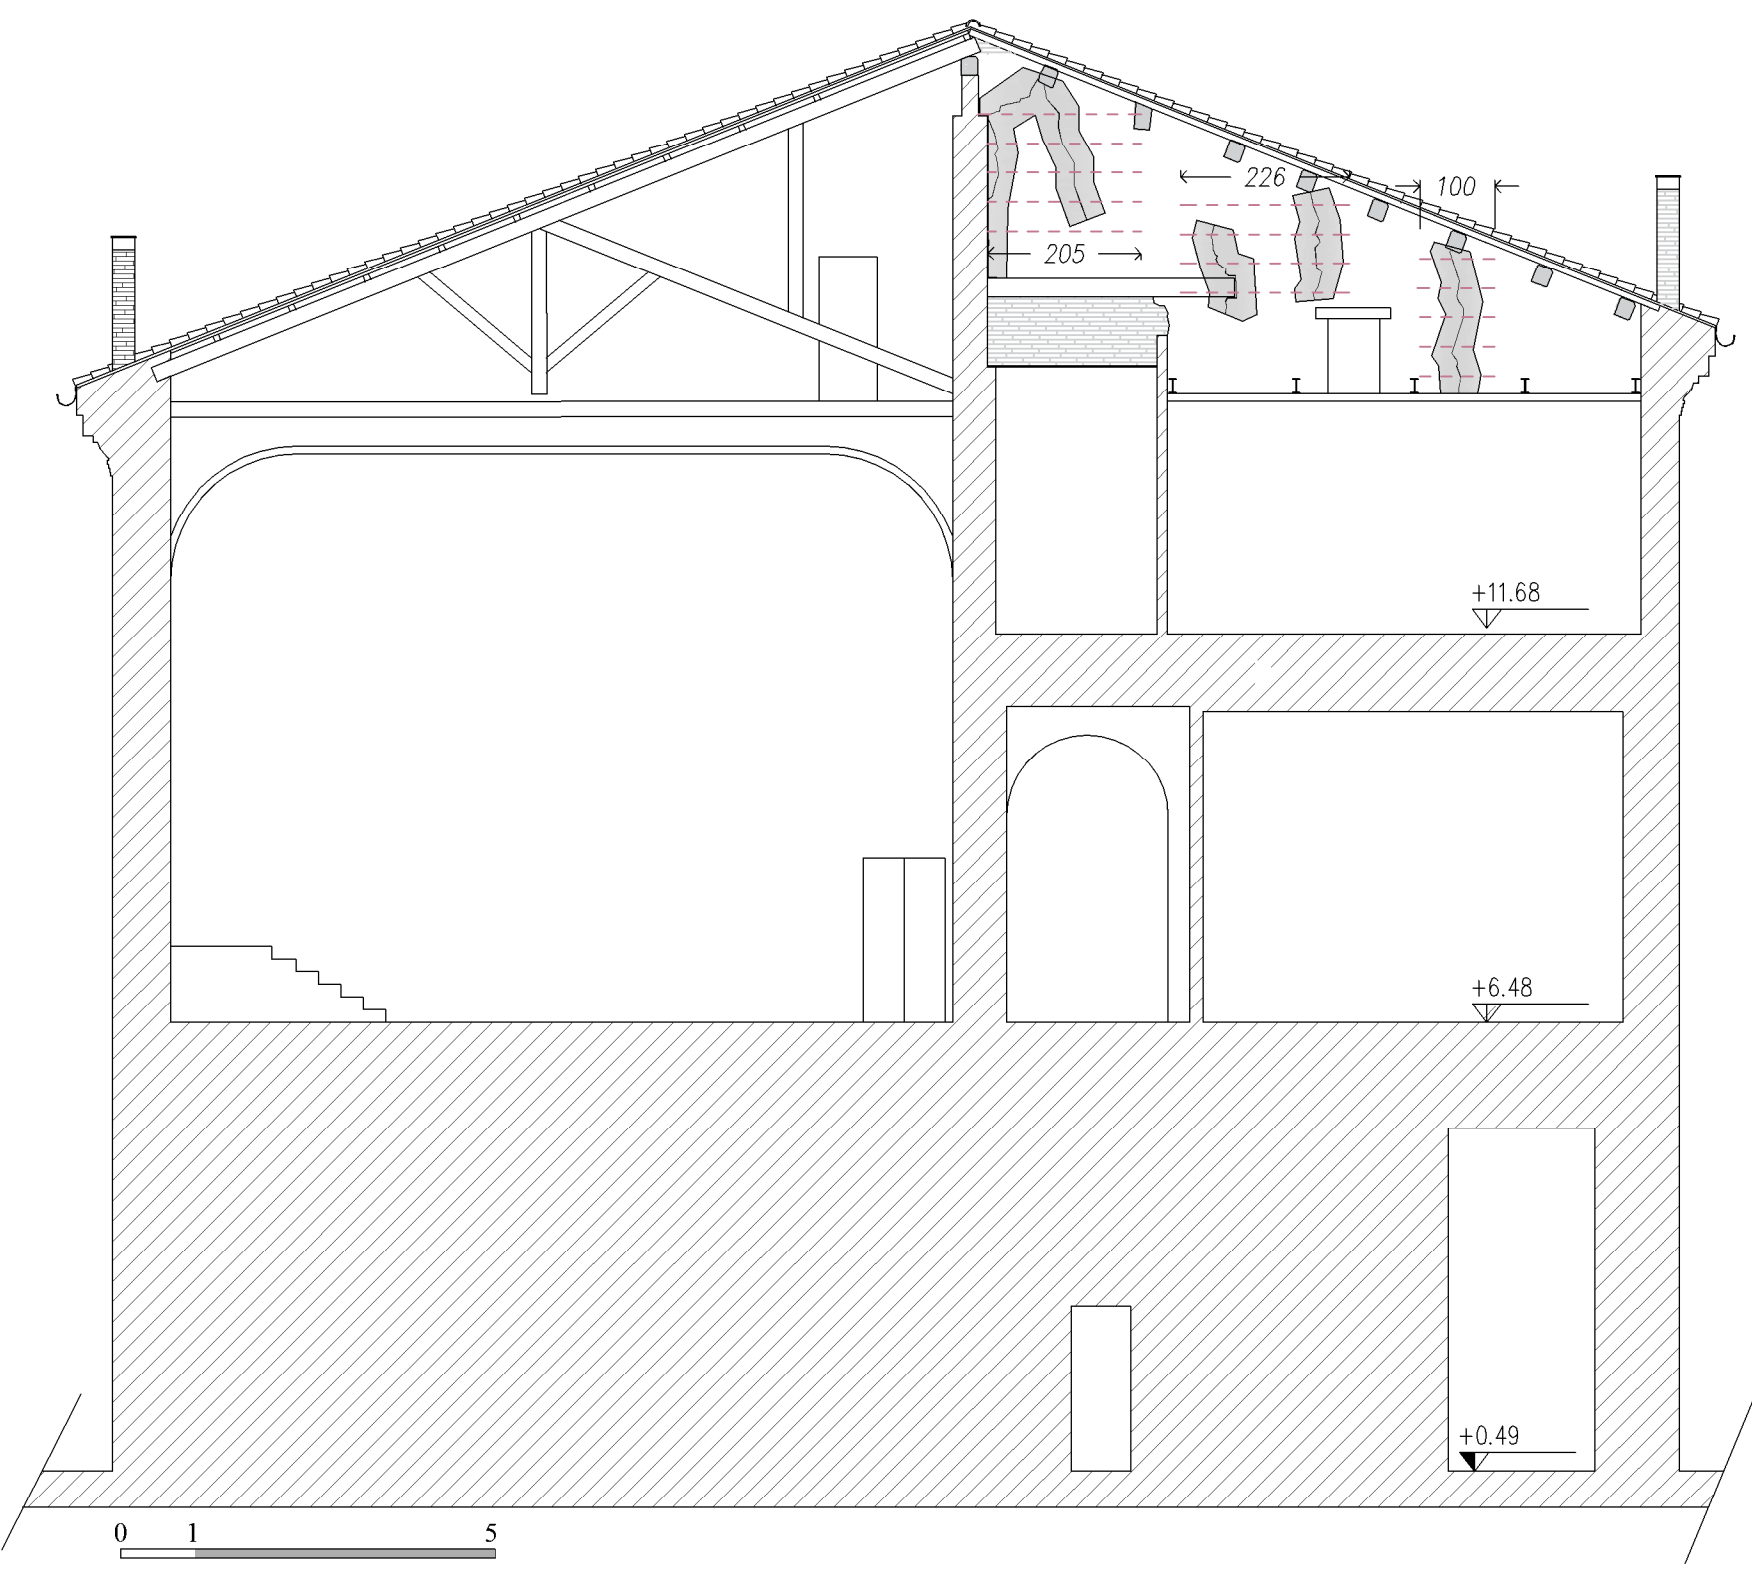

PALAZZO MERLATO
SEZIONE 4–4 –SCALA 1100

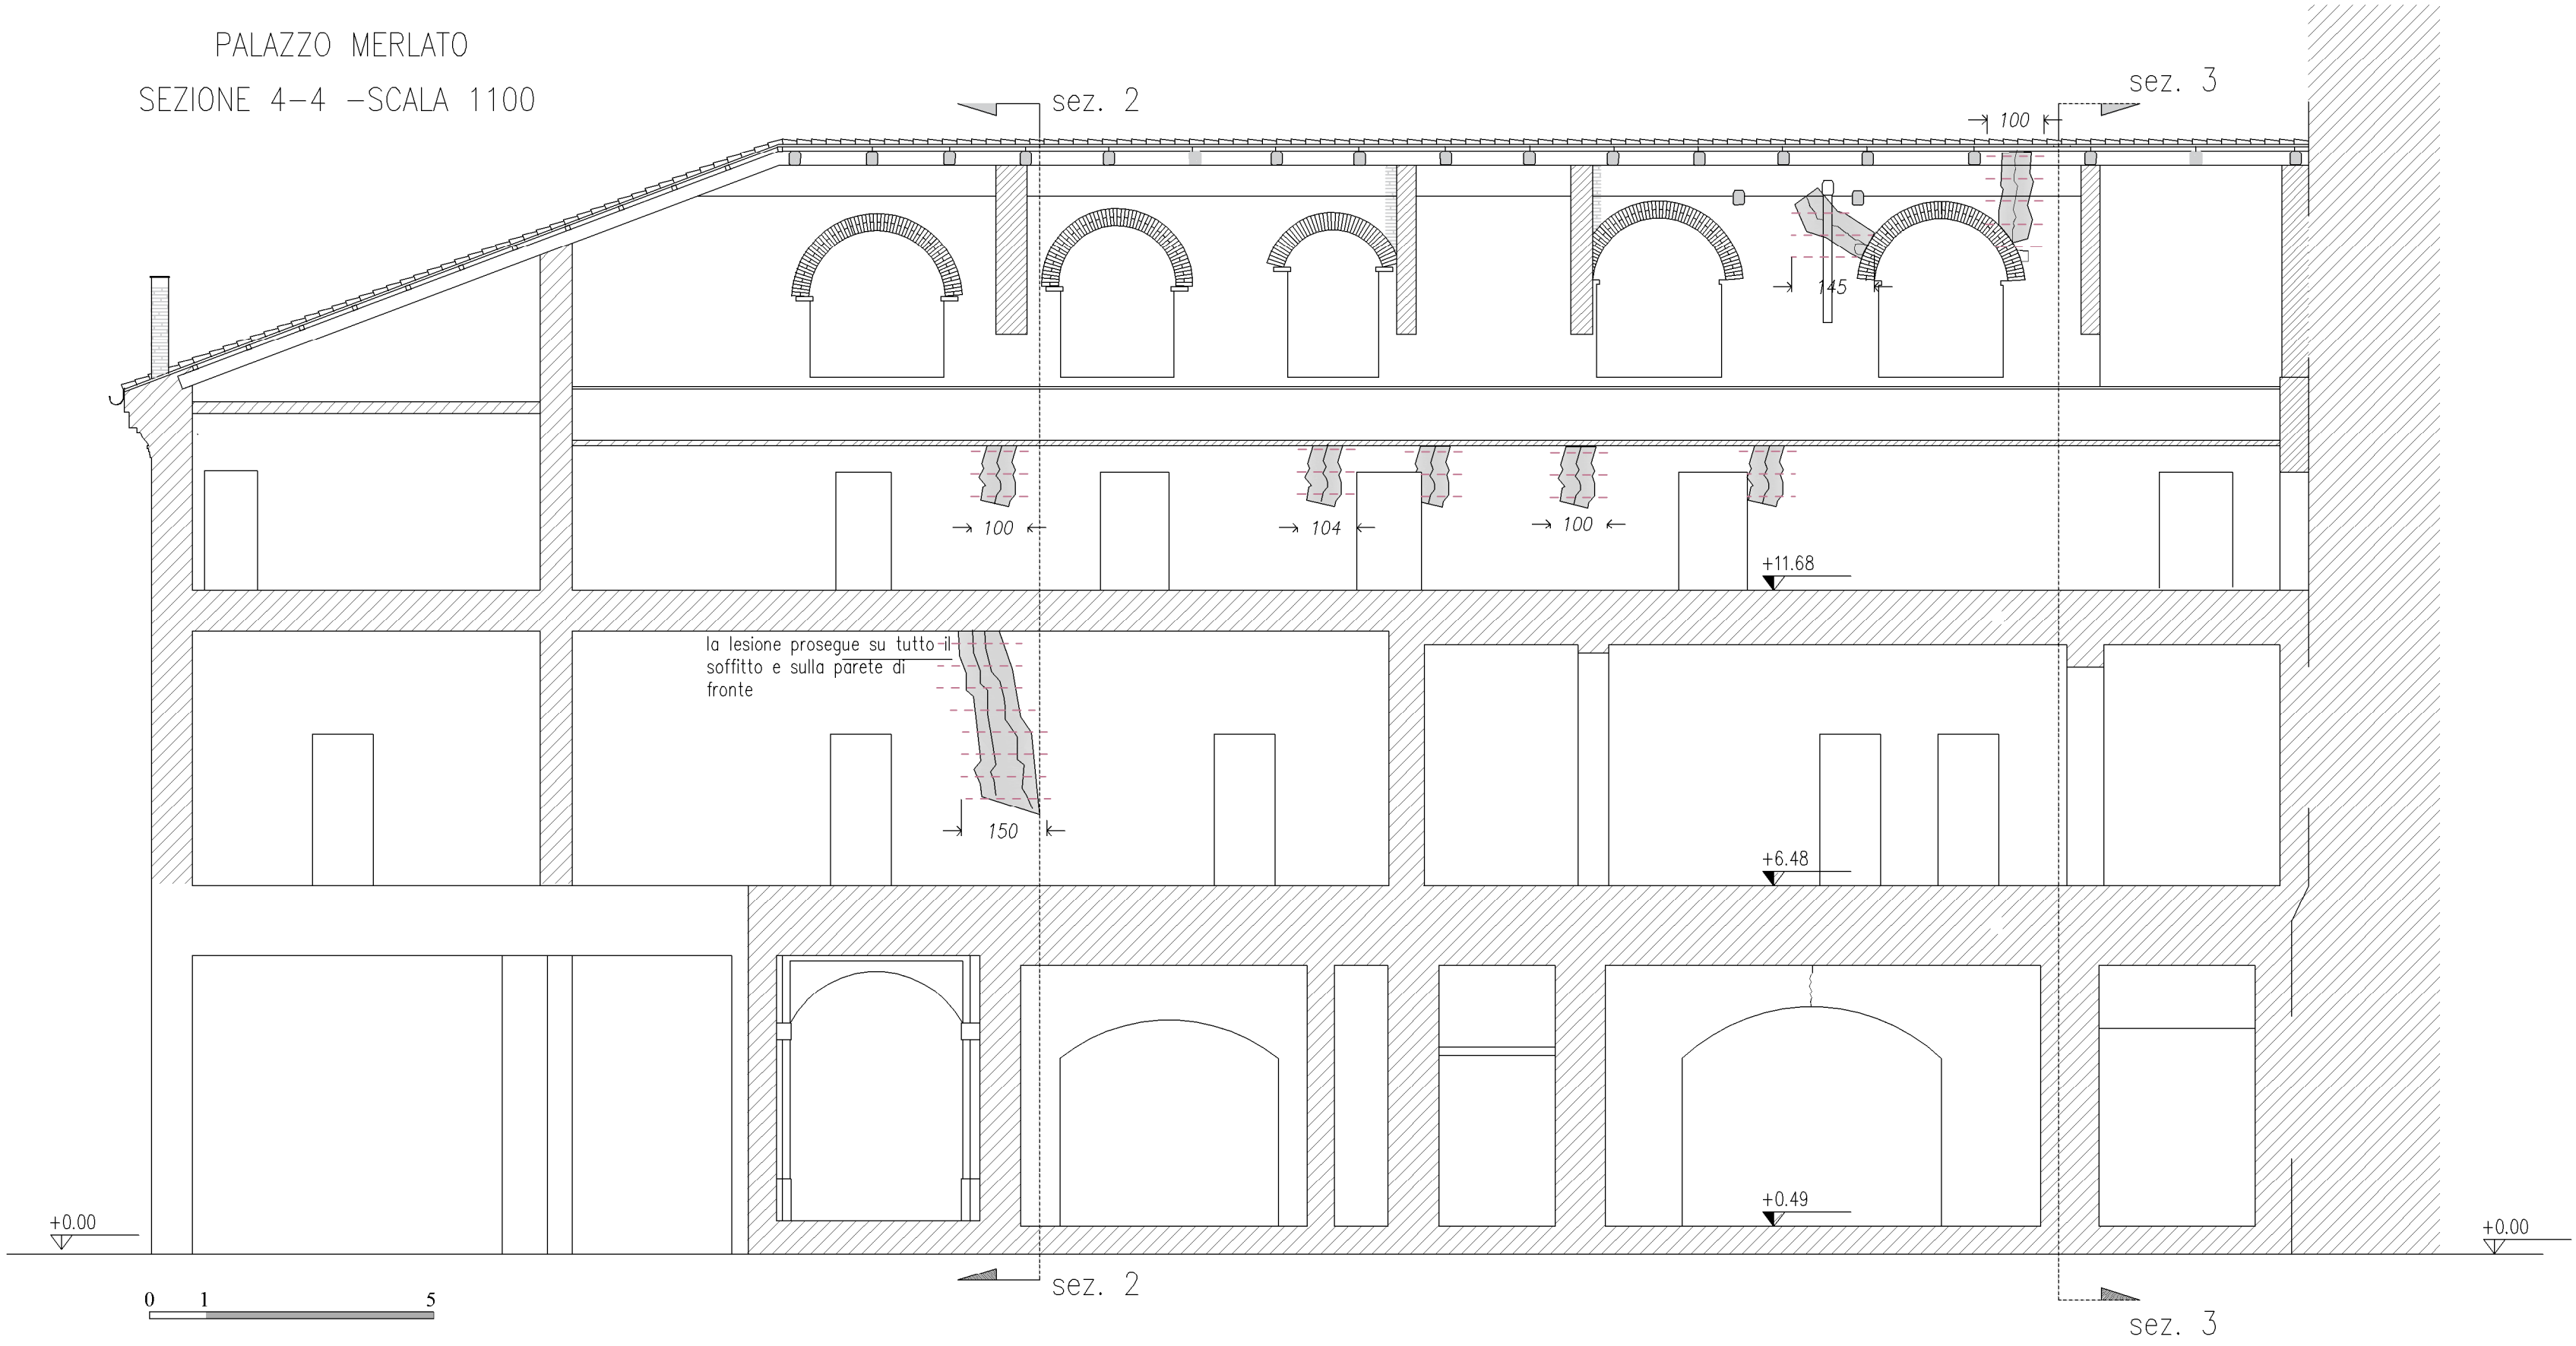

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

INTERVENTI LOCALI DI MIGLIORAMENTO NECESSARI ALLA
MITIGAZIONE DELLE PRINCIPALI VULNERABILITÀ DELLA
RESIDENZA MUNICIPALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Progettazione
ASDEA SRL
Ing.Andrea Bagagli
Prof.Ing.Andrea Benedetti

il Responsabile
del Procedimento:
Dott. ing. Claudio Bondi

il Progettista Coordinatore:
Arch. Michele Berti

CAPITOLO STATO DI FATTO

PROSPETTI E SEZIONI PALAZZO MERLATO QUADRO
FESSURATIVO E RELATIVI INTERVENTI

aggiornamenti

TAVOLA N.

12 IL

SCALA 1:100
FORMATO A1 var

DATA OTTOBRE 2016